

附件

失效监控情况及恢复方案

设备	地点	设备情况	恢复方案建议
监控	大报告厅后门	线路老化受损	更换 15 米网线
监控	教学楼左侧马路 1	线路老化受损	更换网线 10 米
监控	教学楼左侧马路 2	线路老化受损	更换网线 10 米
监控	旗杆附近区域	线路老化受损	更换网线 50 米，5 口 POE 交换机 1 个
	照大门方向	线路老化受损	
	照停车场方向	装修搭钢管损坏线路	
监控	1 栋往 8 栋方向	花台里预埋的线路断裂	更换网线 50 米
监控	商务中心往 1 栋方向	花台里预埋的线路断裂	更换网线 60 米
监控	商务中心往停车棚方向	线路受损	更换网线 60 米
监控	5 栋外围	几个柱头上的多个监控线路，因为柱头的多次垮塌及维修受损	更换线路 150 米
监控	食堂后围墙 1	电源线不通电，电源适配器烧坏	增加电源防水盒 1 个，5 口 POE 交换机 1 个，插板 1 个，更换电源适配器 2 个
	食堂后围墙 2		
交换机	教学楼 4 楼右	交换机 POE 口不稳定，插拔过后就长时间连不上，还有很多坏接口	更换迈普 S3330-28TXP-AC 交换机
交换机	教学楼 3 楼左	交换机上很多坏口，目前这个交换机上 21 个监控，有 10 个因为坏口无法使用	更换迈普 S3220-52TP-AC 交换机
交换机	明忠楼左 2 楼	交换机 POE 不通电，部分网口信号时有时无	更换迈普 S3220-52TP-AC 交换机
交换机	明忠楼右 4 楼	POE 供电坏，网络正常	增加 5 口 POE 交换机
监控	育英楼 18 间教室，育英楼外围部分监控，明忠楼外围监控，2、3、4、5、6 栋外围部分监控	学院装修施工的原因需要拆除，装修完成后再进行恢复	增加人工